

コンバートプログラムインストール方法

1. 新しいバージョンのインストール

- ① plusCAD電設運動V3.0/3.5をインストールする
別紙インストール手順をご参照下さい。

- ② plusCAD電設運動V3.0/3.5を起動する




- ③ [基本設定] をクリック



- ④ [マスタ読み込] をクリック



- ⑤ 右のように、4つのチェックボックスに
チェックを入れて、[了解] をクリック

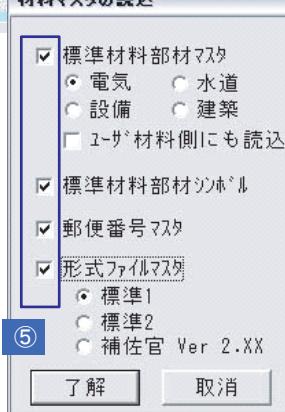


- ⑥ スタート画面 → 終了 で元の画面に戻る

2. コンバータプログラムの解凍

- ① ホームページよりダウンロードした **convert031119.exe** をダブルクリック



- ② **OK** をクリック

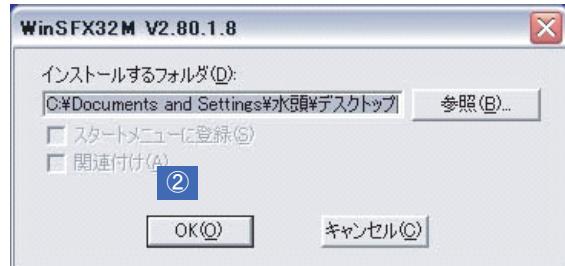


- ③ convert031119と同じ場所に 下の2つのファイルが解凍されます



3. コンバータプログラムのインストール

- ① **convert** をダブルクリック

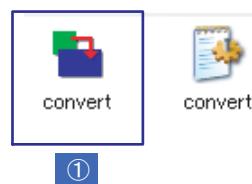


- ② **変更** をクリック




- ③ **- C -** をクリック

- ④ **パートナーシリーズ** をダブルクリック

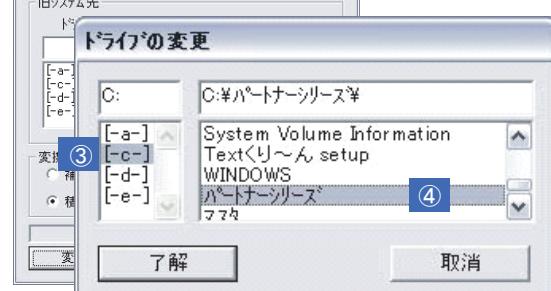


- ⑤ **plusCAD電設連動V3.0/3.5** を

クリックして **了解**

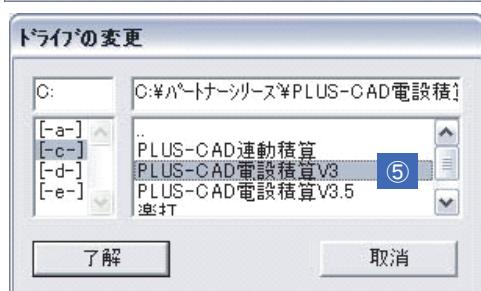

⑥ [- C -] をクリック

⑦ [パートナーシリーズ] をダブルクリック

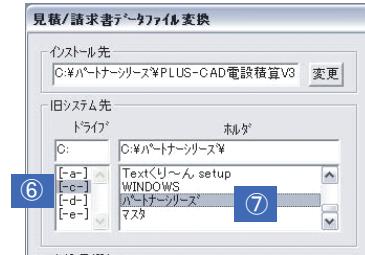


⑧ [楽打] をクリックして [変換]




⑨ [はい] をクリック



データの変換が行われます。

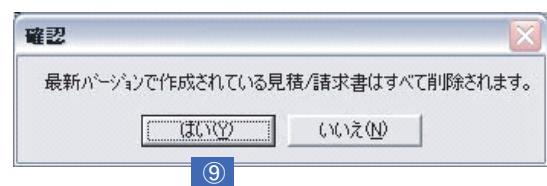

⑩ [OK] をクリック

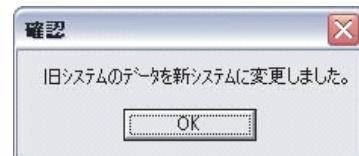

お疲れ様でした。以上でコンバータプログラムは終了です。